

一、概述


SW1941-7B0变送器是一种将被测电量参数(如直流电流、直流电压、交流电流、交流电压信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号的装置。

产品符合国标GB/T13850-1998标准

二、技术参数


性能/规格		交流电流	直流电流	交流电压	直流电压
信号输入	输入值	0-5A	0-5A	0-500V	0-500V
	过量程	持续	1.2倍	1.2倍	1.2倍
		瞬时	10倍/5秒	2倍/1秒	2倍/1秒
	频率	50-60Hz	/	50-60Hz	/
输出	输出信号	DC4~20mA、DC0~20mA、DC0-5V、DC0-10V（特殊可订做）			
	精度	0.5级			
电源	范围	AC220V AC/DC80-270V 或者 DC24V（特殊可订做）			
	功耗	<3VA			
其他	绝缘强度	2Kv/50Hz/1min			
	环境温度	0-50 ，贮存温度-20-70 ，相对湿度 ≤ 90%			

三、外形尺寸

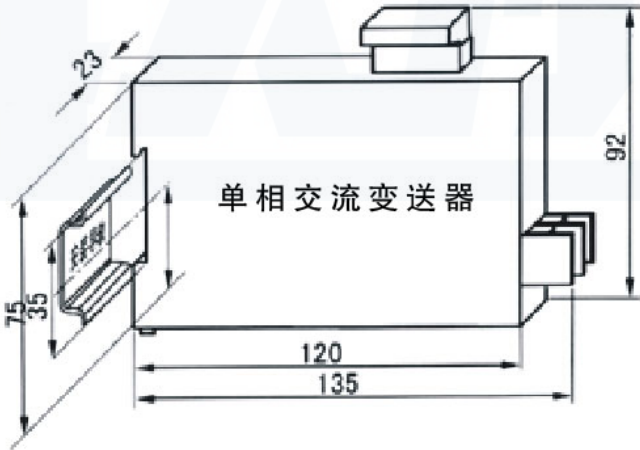

单位：mm

四、安装与接线

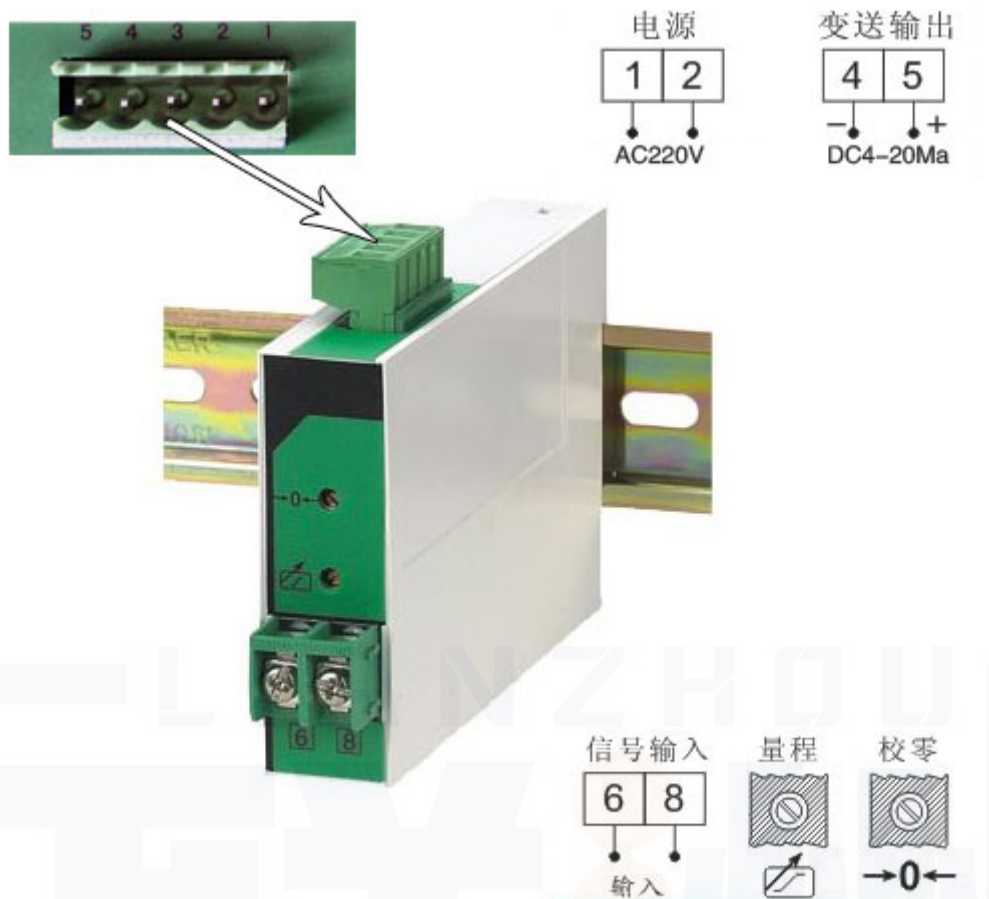

五、校正方法

1. 调校零位: 信号输入为零, 调节前面板上的校零电位器, 使输出信号为低刻度(如: 0V或0mA或 4mA)
2. 调校量程: 信号输入端加入标准信号后, 调节前面板上的量程电位器, 使输出信号为满刻度(如: 5V或10V 或20mA)

六、注意事项

1. 变送器需预热30分钟方能作精度测量。
2. 信号输入, 变送输出, 辅助电源的接线一定要正确。
3. 要校验仪表, 校验仪器应优于0.1级, 才能保证校验精度。
4. 标注 $\rightarrow 0 \leftarrow$ 和空处电位器为变送器校准时所用, 无标准仪器及非专业人员切勿进行调校。
5. 当辅助电源为C时, 输入信号与辅助电源不可共地, 否则会烧掉变送器。